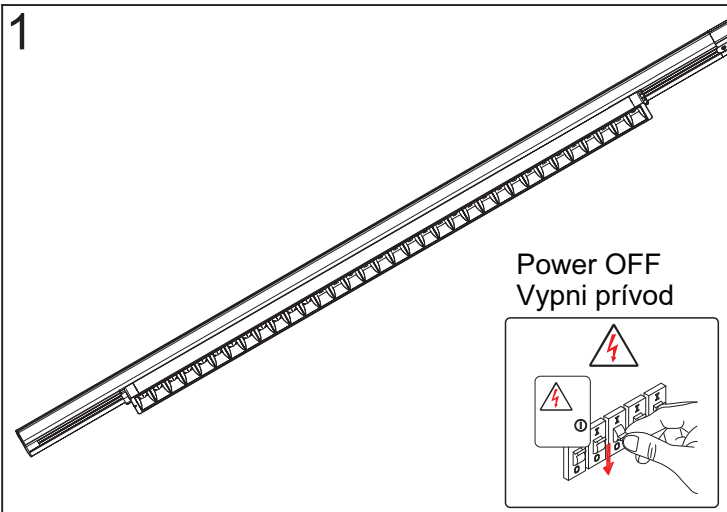
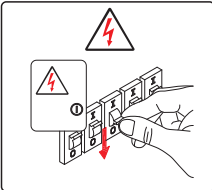
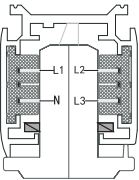
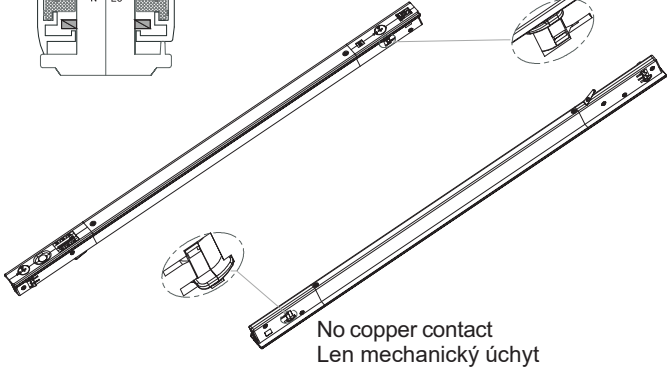
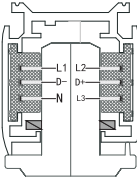
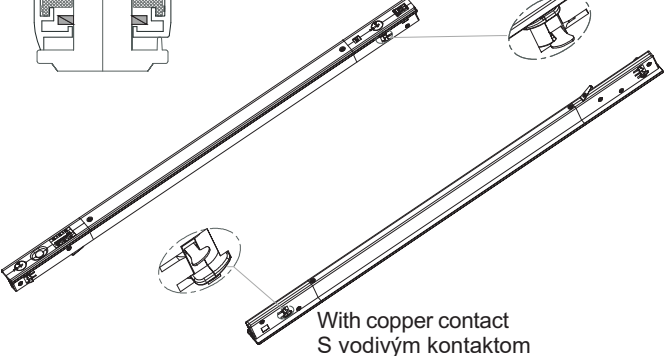
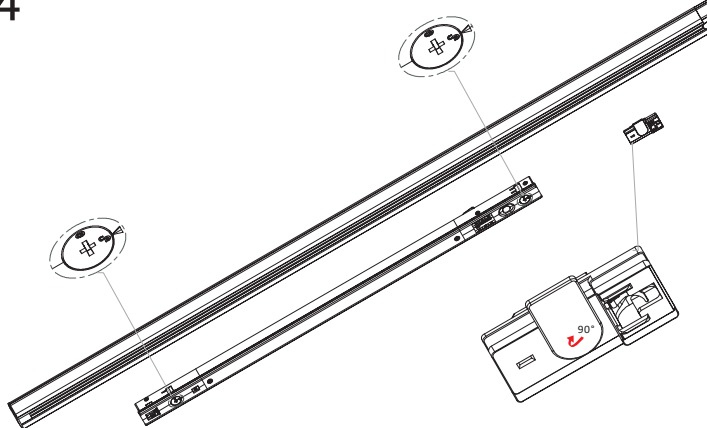
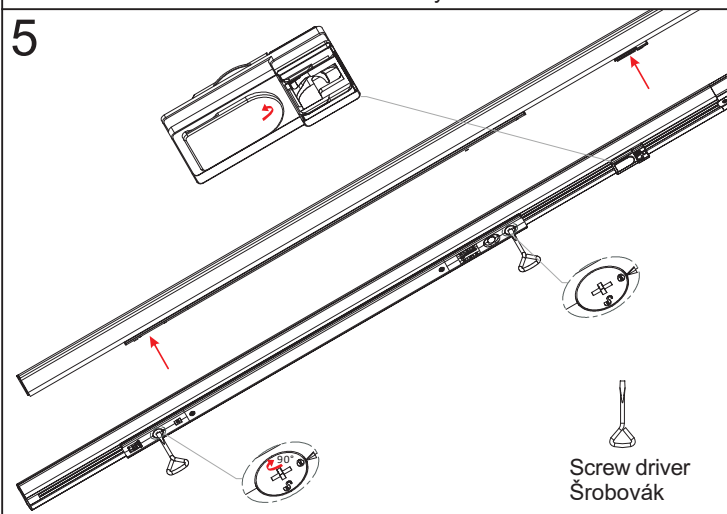
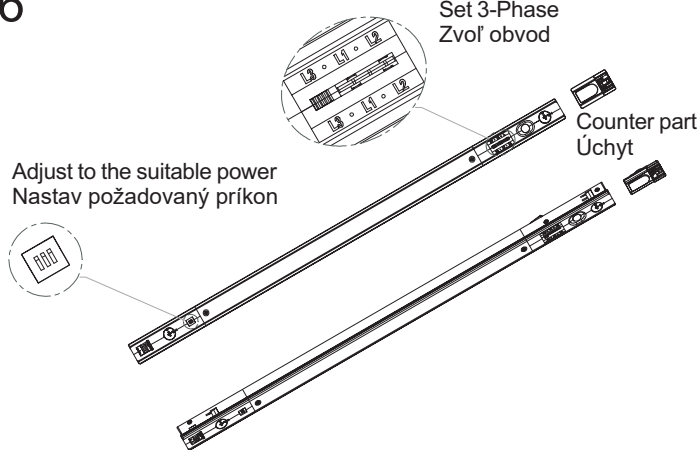
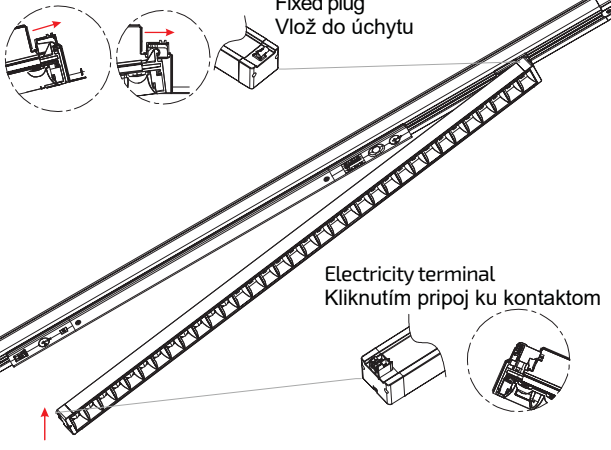


<p>1</p>  <p>Power OFF Vypni prívod</p> 	<p>2 On/Off predradník</p>  <p>No copper contact Len mechanický úchyt</p>  <p>No copper contact Len mechanický úchyt</p>
<p>3 Dimming - DALI driver / Stmievanie - DALI predradník</p>  <p>With copper contact S vodivým kontaktom</p>  <p>With copper contact S vodivým kontaktom</p>	<p>4</p>  <p>90°</p>
<p>5</p>  <p>Screw driver Šrobovák</p>	<p>6</p> <p>Set 3-Phase Zvoľ obvod</p> <p>Adjust to the suitable power Nastav požadovaný príkon</p> <p>Counter part Úchyt</p> 
<p>7</p> <p>Fixed plug Vlož do úchytu</p> <p>Electricity terminal Kliknutím pripoj ku kontaktom</p> 	<p>8</p> <p>Power ON Zapni prívod</p> 